


DOMAINE DE JUFFET
34 560 MONTBAZIN

PROPRIETE DE M.BENAU

MOULIN A VENT DE JUFFET

RESTAURATION / RECONSTITUTION

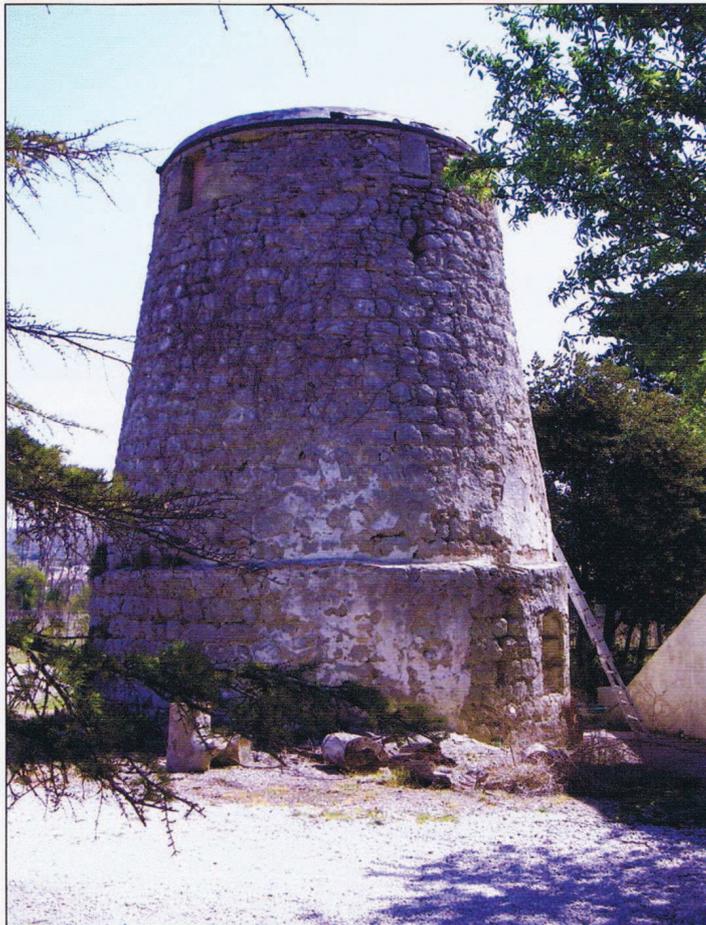

RAPPORT D'ETUDE

Première partie : relevé de l'état des lieux

Vincent CHAPAL Architecte DPLG
15 rue des barris 34 300 AGDE
Tél : 04 67 48 34 88 Fax : 04 67 48 66 37
Courriel : vincent.chapal@wanadoo.fr

AVRIL 2007

I. ETAT DES LIEUX

1) Reportage photographique



VUES D'ENSEMBLE


Ce moulin "tour" comprend une partie basse cylindrique abritant l'étage inférieur et une partie haute tronconique renfermant les deux niveaux supérieurs. Si toute la construction maçonnée est encore en place, le couverture charpenté comprenant le toit et les ailes ainsi que les mécanismes intérieurs ont disparu.





ELEVATION D'ENTRÉE

Maçonnerie de gros moellons équarris de calcaire coquillier. Nombreux vestiges d'enduits. Encadrements de baie en pierre de taille appareillée. Niche en partie basse (vestige d'un bâtiment adossé ?). Sortie du conduit de fumée en partie haute.

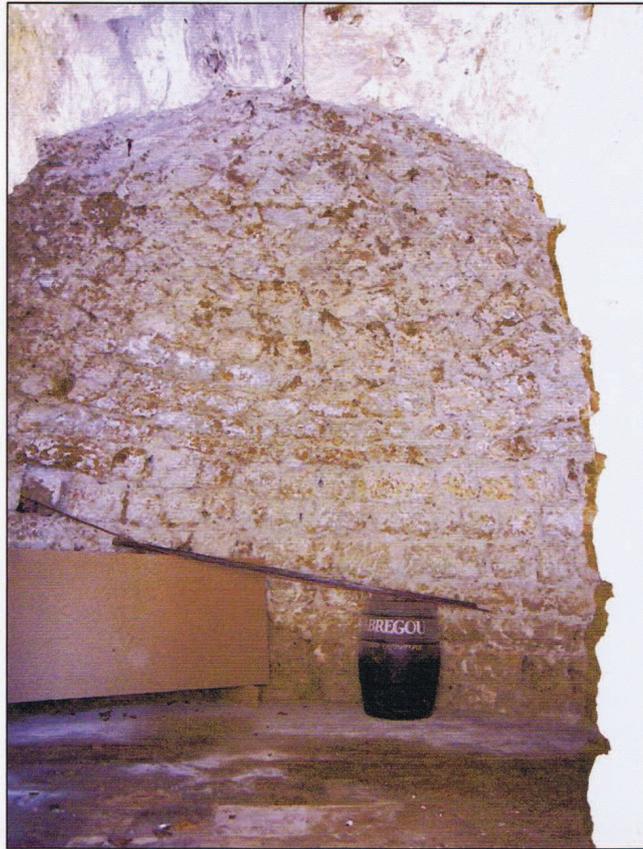

REZ-DE-CHAUSSÉE


Voûte en cul-de-four en moellons équarris appareillés. Traces de badigeon de chaux colorée et d'enduit au plâtre. Carreaux de terre cuite au sol. Trémie dans la voûte.





1^{ER} ETAGE

Arcs et marches en pierre de taille. Evier dans niche pratiquée dans l'épaisseur du mur. Cheminée avec linteau monolithe en pierre (fissuré). Absence de revêtement de sol.

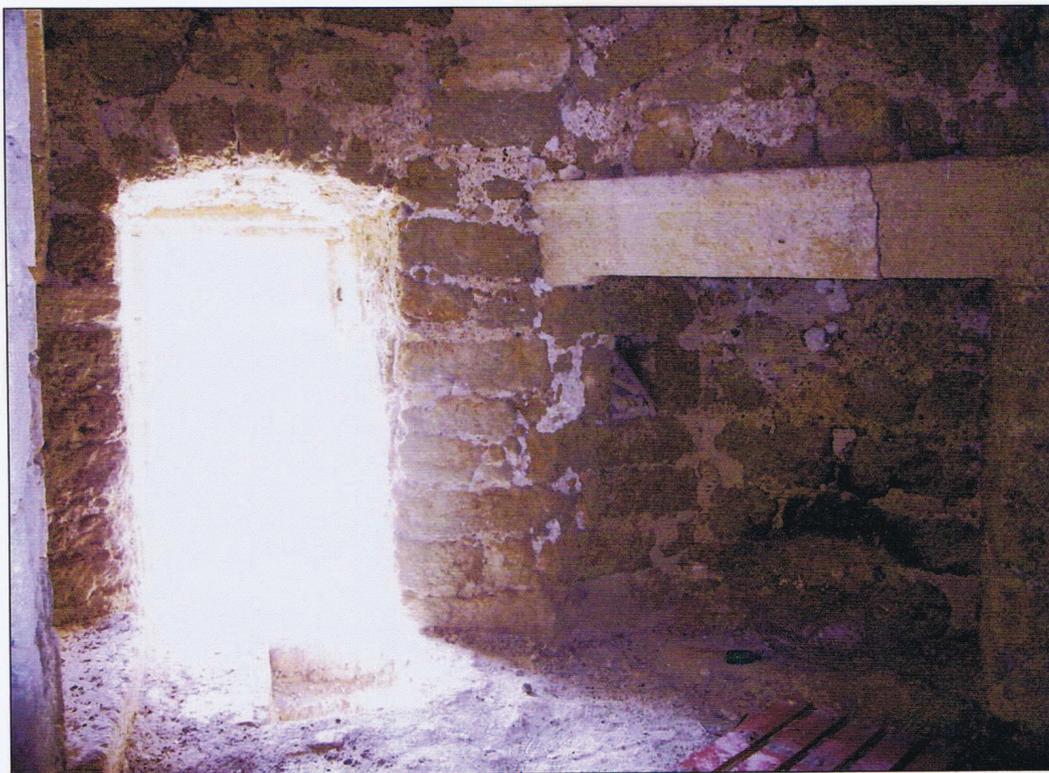



2^{EME} ETAGE

Assise de couronnement constituée de blocs de pierre de taille traversants, solidarisés par des agrafes métalliques. Renforts par éléments de pierre debout placés à intervalles réguliers. Plancher bois récent. Couvrement en béton armé.

